

طریقه سرویس سیستم یخ ریزی قسمت یخساز در مدل‌های ساید بای ساید

تعریف ایراد:

ایراد عدم تغییر حالت یخ خروجی از دستگاه (یخ آسیاب شده و درشت) با توجه به تغییر تنظیمات حالت یخ روی صفحه کلید در مدل های SBS.

علت به وجود آمدن ایراد:

ایجاد برفک شدید به دلایل مختلف در قسمت موتور یخ خورد کن و بوبین تغییر حالت یخ و جلوگیری از حرکت روان و مناسب بوبین به علت وجود برفک در این قسمت.

روش رفع ایراد مطبق با عکسهای پیوستی مربوط:

1- خارج نمودن محفظه یخ از داخل دستگاه.



2- خارج نمودن سوکت یخ خورد کن از جای خود سپس باز نمودن پیچهای یخ خورد کن و خارج نمودن آن از جای خود.

Defrost.ir بانک اطلاعات رایگان تعمیرکاران و قطعه فروشان لوازم خانگی

Defrost.ir بانک اطلاعات رایگان تعمیرکاران و قطعه فروشان لوازم خانگی

طریقه سرویس سیستم یخ ریزی قسمت یخساز در مدل‌های
ساید بای ساید



طریقه سرویس سیستم یخ ریزی قسمت یخساز در مدل‌های ساید بای ساید

3- باز نمودن پیچ‌های بوبین و ریل حرکت آن و جدا نمودن آنها از جای خود.



طریقه سرویس سیستم یخ ریزی قسمت یخساز در مدل‌های ساید بای ساید




4- خشک نمودن قطعات باز شده خصوصا " داخل بوبین و پین آن



5- در صورت امکان استفاده از اسپری روغن (آغشته نمودن بوبین و پین
آن به روغن) جهت جلوگیری از انعقاد یخ در قسمت‌های مورد نیاز.

طریقه سرویس سیستم یخ ریزی قسمت یخساز در مدل‌های
ساید بای ساید

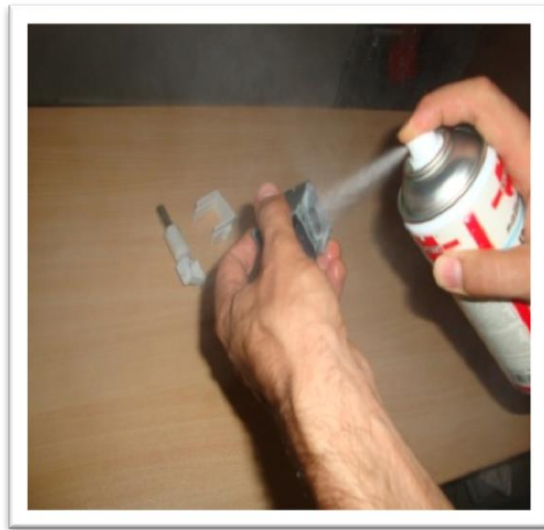

6- بستن قطعات د مونتاز گردیده بر جای خود به ترتیب.

طریقه سرویس سیستم یخ ریزی قسمت یخساز در مدل‌های
ساید بای ساید



علی هوازاده

کارشناس آموزش

خدمات مشتریان انتخاب دوو

طریقه سرویس سیستم یخ ریزی قسمت یخساز در مدل‌های
ساید بای ساید