


آموزش سیم پیچی

علمی دانش آموز علمی دانشجو اینترنت شناسی وصیت نامه شهدای


آموزش سیم پیچی ترانسفور ماتور همراه با محاسبات و فرمول ها

از ترانسفور ماتور ها برای افزایش یا کاهش جریان و ولتاژ و همچنین توان استفاده می کنند.

نمایی از ساختار انواع ترانس های معمولی :

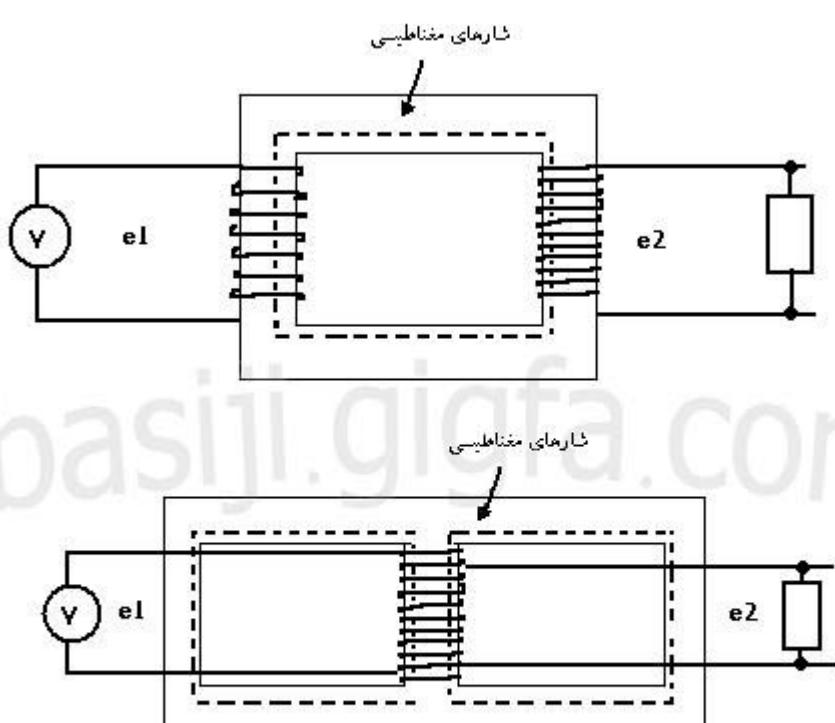

معمولًا برای اینکه هسته ها شار بیشتری تولید کنند آنها را به صورت E و I_g می سازند و برای جلوگیری از تلفات فوکو و هیستر زیس ، E و I_g هارا به صورت تکه تکه وجودا از هم به کار می بردند یعنی از کنار هم گذاشتند E و I_g ، یک هسته ی بزرگ تشکیل می شود .

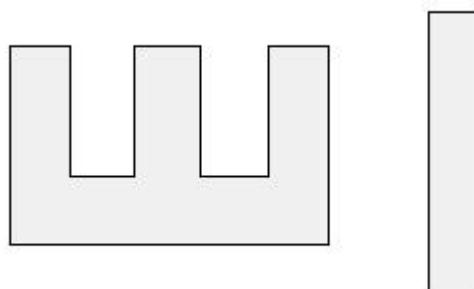

برای ساخت یک ترانس مورد نیاز ، ابتدا باید از روابط ریاضی و فرمول ها تعداد سیم پیچ اولیه ، ثانویه و همچنین قطر سیم ، جریان ها و E و I_g مورد استفاده را بدست آوریم .

این فرمول های به صورت زیر است:

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{U}_2 \times \mathbf{I}_2$$

$$S_{fe} = k \times \sqrt{P_2} = 12\sqrt{P_2} [\text{cm}]$$

$$N_v = \frac{37.5}{S_{fe}} [\text{TPV}]$$

$$N_1 = N_v \times U_1$$

$$N_2 = N_v \times U_2$$

$$d_1 = 1.13 \sqrt{\frac{I_1}{J}} [\text{mm}]$$

$$d_2 = 1.13 \sqrt{\frac{I_2}{J}} [\text{mm}]$$

$$EI \leq 30\sqrt{S_{fe}}$$

در فرمول های بالا E و I_g استاندارد را از روی جدول های زیر بدست می آوریم

P2	5	10	25	50	75	100	150	200	300	400	750	1000	1500	2000
	20	17	14	12	10	9	8	7.5	7	6.5	5	4	3	2

در صد افت ولتاژ نسبت به قدرت انتقالی در ترانسفورماتورها

P2	0-50	50-100	100-200	200-500	500-1000	1000-2000	2000-3000	3000-4000
j	4	3.5	3	2.5	2	1.75	1.5	1

جدول چکالی جریان ترانسفورماتور

: E های استاندارد : I_E

30 ، 38.4 ، 42 ، 48 ، 54 ، 60 ، 66 ، 75 ، 78 ، 96 ، 105 ، 108 ، 120 ، 150

مثال 1 : یک ترانسفورماتوری با ولتاژ اولیه ی 220 ولت و ولتاژ ثانویه ی 12 ولت و جریان ثانویه ی 2 آمپر مورد نیاز است تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه و قطر سیم پیچ اولیه و ثانویه و را محاسبه کنید .

$$P_2 = U_2 \times I_2 \dots \rightarrow P_2 = 12 \times 2 = 24 \text{ V.A}$$

$$S_{fe} = k \times \sqrt{P_2} = 1.2 \sqrt{P_2} [\text{cm}] \rightarrow S_{fe} = 1.2 \times \sqrt{24} = 5.78$$

$$N_v = \frac{37.5}{S_{fe}} [\text{TPV}] \rightarrow \frac{37.5}{S_{fe}} = 6.37 \text{ TPV}$$

$$N_1 = N_v \times U_1 \times \left(1 - \frac{\% \Delta U}{2}\right) \rightarrow N_1 = 6.37 \times 220 \times \left(1 - \frac{\% 15}{2}\right) = 1296 \text{ T}$$

$$N_2 = N_v \times U_2 \times \left(1 + \frac{\% \Delta U}{2}\right) \rightarrow N_2 = 6.37 \times 12 \times \left(1 + \frac{\% \Delta U}{2}\right) = 82 \text{ T}$$


$$P_1 = \frac{P_2}{\% \mu} = \frac{24}{\% 90} = 26.6, I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{26.6}{220} = 0.12 \text{ A}$$

$$d_1 = 1.13 \sqrt{\frac{I_1}{J}} [\text{mm}] \rightarrow d_1 = 1.13 \sqrt{\frac{0.12}{4}} \approx 0.20 \text{ mm}$$


$$d_2 = 1.13 \sqrt{\frac{I_2}{J}} [\text{mm}] \rightarrow d_2 = 1.13 \sqrt{\frac{2}{4}} \approx 0.80 \text{ mm}$$

$$EI \leq 30 \sqrt{S_{fe}} \leq \sqrt{5.87} \leq 72 \Rightarrow 66$$

نوع دیگری از ترانسفورماتور های معمولی ، مانند شکل زیر به صورت چند ورودی و چند خروجی هستند

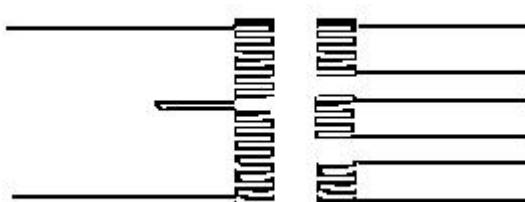

مثال 2 : از روی داده های شکل زیر ، d_{21} ، d_{22} را بدست آورید :

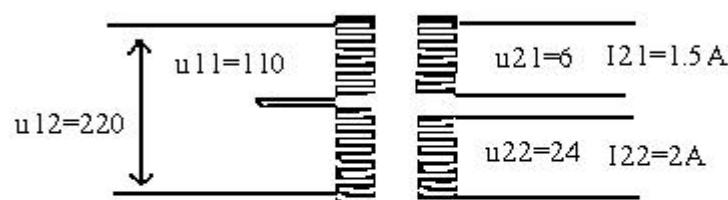

حل:

$$P_{21} = u_{21} \times I_{21} = 9 \text{ [V.A]}$$

$$P_{22} = u_{22} \times I_{22} = 48 \text{ [V.A]}$$

$$P_2 = P_{21} \times P_{22} = 57 \text{ [V.A]}$$

$$S_{fe} = 1.2 \times \sqrt{57} = 9.04 \text{ [CM}^2\text{]}$$

$$N_V = \frac{37.5}{9.04} = 4.14$$

$$N_{21} = N_V \times U_{21} \left(1 + \frac{\% \Delta U}{2} \right) = 27 \text{ T}$$

$$N_{22} = 4.14 \times 24 \times \left(1 + \frac{\% 12.2}{2} \right) = 105.5 \text{ T}$$

$$N_{11} = 110 \times 4.14 = 454 \text{ T}$$

$$N_{12} = 220 \times 4.14 = 911.4 \text{ T}$$

$$P_1 = \frac{P_2}{\% \eta} = \frac{57}{\% 90} = 63.33 \text{ [V.A]}$$

$$I_{11} = \frac{P_1}{U_{11}} = \frac{63.33}{110} = 0.575 \text{ A}$$

$$I_{12} = \frac{P_1}{U_{12}} = \frac{63.33}{220} = 0.287 \text{ A}$$

$$d_{11} = 1.13 \sqrt{\frac{I_{11}}{J}} = 0.45$$

$$d_{12} = 0.32 \text{ [mm]}$$

$$d_{21} = 0.7 \text{ [mm]}$$

$$d_{22} = 0.80 \text{ [mm]}$$

$$EI \leq 30 \sqrt{S_{fe}} \leq 30 \sqrt{9.04} \leq 90$$

$$EI \leq 78$$

آزمایش های ترانسفور ماتور :


دو آزمایش مهم در ترانسفور ماتورها برای دو هدف اصلی انجام می دهیم :

در آزمایش اول که به آزمایش بی باری معروف است تلفات ثابت ترانسفور ماتور را بدست می آوریم ، تلفات ثابت به علت ناچیز بودن تلفات اهمی در حالت بی باری تقریباً برابر تلفات هسته یا تلفات آهنی است .

در آزمایش دوم که به آزمایش اتصال کوتاه معروف است تلفات اهمی (مسی با ژولی) در بار نامی بدست می آید.

از جمع تلفات آهنی و مسی تلفات کل بدست می آید.


آزمایش بی باری : در آزمایش بی باری مداری مطابق شکل زیر تشکیل می دهیم که دو سر سیم پیچ ثانویه به دو ترمینال یک ولت مترا (با مقاومت داخلی خیلی زیاد) اتصال دارد در واقع مدار ثانویه باز است ولت مترا برای اندازگیری به کار گرفته شده است ، به خاطر این آزمایش مدار باز نیز می نامند ، در طرف سیم پیچ اولیه یک آمپر متر حدالامکان با مقاومت داخلی خیلی کم و یک ولت مترا با مقاومت داخلی خیلی زیاد ویک وات قرار می دهیم

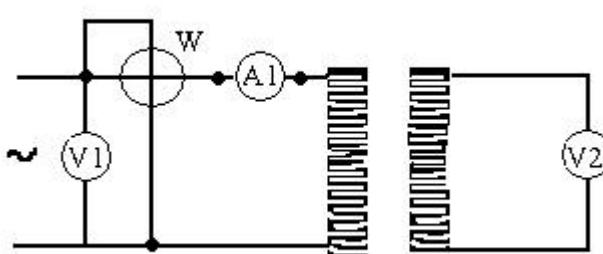

$$\Delta P_{oc} = P_a + P_{fe} + P_0 \Rightarrow \Delta P_0 = \Delta P_{fe}$$

آزمایش اتصال کوتاه :

اتصال دادن دو سر خروجی ثانویه ی ترانسفور ماتور تحت ولتاژ نامی بسیار خطر ناک است ، زیرا جریان فوق العاده (تا 20 برابر جریان نامی) زیاد از سیم پیچ ها عبور می کند و اگر ترانسفور ماتور توسط وسایل حفاظتی کنترل وار شیکه گرفته نشود سوختن واژ بین رفتتن آن حتمی است دلیل سوختن واژ بین رفتتن ترانسفور ماتور در موارد اتصال کوتاه بیداش نیروهای مکانیکی شدید و افزایش فوق العاده ی درجه ی حرارت در سیم پیچ ها است ، بنابر این در در آزمایش های اتصال کوتاه باید خیلی با احتیاط بود و باید از ولتاژ نامی در سیم پیچ اولیه استفاده کرد در عمل از یک پتانسیومتر در تغذیه سیم پیچ اولیه در آزمایش اتصال کوتاه استفاده می شود .

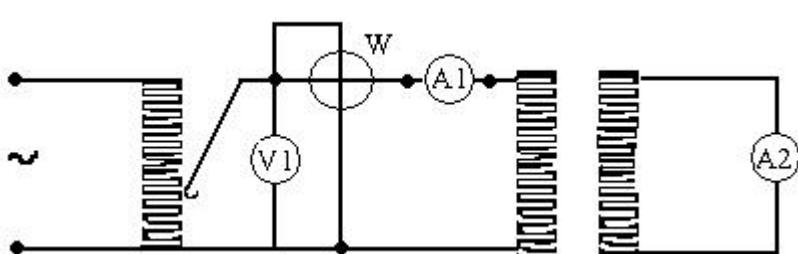


$$P_{sc} = P_{cu_1} + P_{cu_2} = I^2 \times R_1 + I^2 \times R_2$$

روش کار به این طریق است که ابتدا پتانسیو متر را در خروجی صفر تنظیم می کنیم و دو ترمینال آن را که اختلاف پتانسیل الکتریکی ندارند به دو سیم پیچ اولیه وصل می کنیم بعد به تدریج ولتاژ خروجی پتانسیومتر را تا برقراری جریان نامی در سیم پیچ اولیه وثانویه افزایش می دهیم .

در حوالی 10% ولتاژ نامی خروجی پتانسیومتر قادر خواهد بود تا جریان نامی را در سیم پیچ های اولیه وثانویه ترانسفورماتور برقرار کند .

ولتاژ اتصال کوتاه : اختلاف پتانسیل الکتریکی که در آزمایش اتصال کوتاه بتواند جریان نامی ترانسفورماتور را در سیم پیچ های اولیه و ثانویه برقرار کند ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور می گویند و از پرامترهای مهم ترانسفورماتورها است با U_{sh} نشان می دهند و به صورت درصد روی پلاک ترانسفورماتورها می نویسند .

اتوترانسفورماتور :

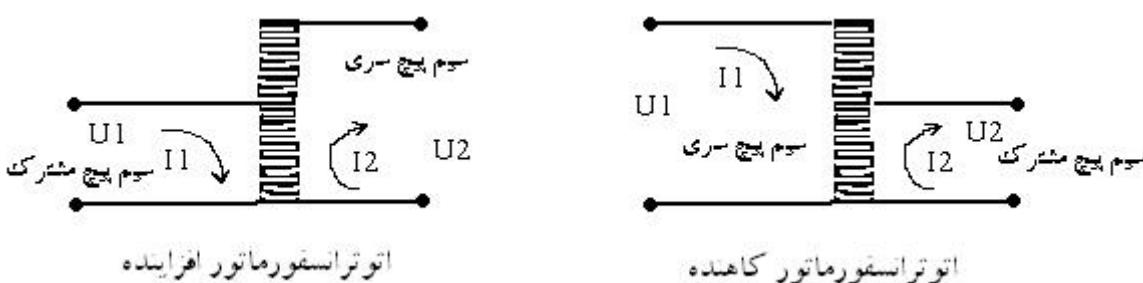

مزایای اتو ترانسفورماتورها :

- 1- در سیم مصرفی صرفه جویی می شود .
- 2- هسته‌ی کمتری می خواهد (اقتصادی تر است).

عیب اتو ترانسفورماتورها :

خطر ناک است امکان دارد سیم پیچ مشترک قطع شود و ولتاژ زیادی به مصرف کننده برسد در اتو ترانسفورماتورها به حای دو سیم پیچ جداگانه ، از یک سیم پیچ برای اولیه وثانویه استفاده می شود .

از این نوع ترانسفورماتورها به علت وجود ارتباط الکتریکی بین سیم پیچ اولیه وثانویه نمی توان در ولتاژ های فشار قوی استفاده کرد .

بنا براین کاربرد اتو ترانسفورماتورها ، در ولتاژ های فشار ضعیف می باشد . در بهرگیری از یک توان مشابه در مقایسه اتو ترانسفورماتور و ترانسفورماتور های معمولی مشاهده می شود ، مقدار سیم مصرفی و هسته آهنی بکاررفته ، در اتو ترانسفورماتورها خیلی کمتر است لذا اتو ترانسفورماتورها به به ترانس های صرفه ای نیز معروف اند .

تلفات مسی و پراکندگی ناجیز در اتوترانسفورماتورها این مبدل ها را تقریباً در دیف مبدل های اید آل قرار داده است. عیب بزرگ اتوترانسفورماتورها این است که احتمال دارد ولتاژ طرف فشار قوی بر روی بارمورد تغذیه به هنگام قطع ارتباط الکتریکی در طرف فشار ضعیف اعمال شود در این حالت بار مورد تهدید جدی قرار گرفته و احتمال نابود شدن آن خیلی زیاد است.

سیم پیچ مشترک IC : آن قسمتی از سیم پیچ اتو ترانسفورماتور است که تفاضل جریان اولیه و ثانویه از آن قسمت عبور کند .

سیم پیچ سری IS : آن قسمتی از سیم پیچ اتو ترانسفورماتور است که جریان اولیه و ثانویه از آن قسمت عبور می کند .

در اتو ترانسفورماتور ها قسمتی از توان بار مستقیماً از شبکه دریافت می شود و قسمت دیگر توسط اتو ترانسفورماتور انتقال پیدامی کند.

توان تیپ : قسمتی از توان بار که توسط اتو ترانسفورماتور به بار منتقل می شود را توان تیپ اتو ترانسفورماتور می گویند و آن را با Pt نمایش می دهند .

برای ساخت یک اتو ترانسفورماتور مورد نیاز ، ابتدا باید از روابط ریاضی و فرمول های اتو ترانسفورماتور ، تعداد سیم پیچ اولیه ، ثانویه و همچنین قطر سیم و جریان IC و E و I مورد استفاده را بدست آوریم .

این فرمول های به صورت زیر است:

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{U}_2 \times \mathbf{I}_2$$

$$\mathbf{P}_T = \mathbf{P}_2 \frac{\mathbf{U}_1 - \mathbf{U}_2}{\mathbf{U}_1} \leftarrow \mathbf{U}_1 \geq \mathbf{U}_2$$

$$\mathbf{P}_T = \mathbf{P}_2 \frac{\mathbf{U}_2 - \mathbf{U}_1}{\mathbf{U}_2} \leftarrow \mathbf{U}_2 \geq \mathbf{U}_1$$

$$S_{fe} = k \times \sqrt{P_T} = 1.2 \sqrt{P_2} [cm]$$

$$N_v = \frac{37.5}{S_{fe}} [TPV]$$

$$N_1 = N_v \times U_1$$

$$N_2 = N_v \times U_2 \left(1 + \frac{\% \Delta U}{2} \right)$$

$$\begin{cases} N_s = N_1 - N_2 \leftarrow U_1 \geq U_2 \\ N_s = N_2 - N_1 \leftarrow U_2 \geq U_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_s = I_1 = \frac{P_1}{U_1} [A] \\ I_c = I_2 - I_1 \end{cases} \Rightarrow U_1 \geq U_2$$

$$\begin{cases} I_s = I_2 = \frac{P_2}{U_2} [A] \\ I_c = I_1 - I_2 \end{cases} \Rightarrow U_2 \geq U$$

$$d_s = 1.13 \sqrt{\frac{I_s}{J}} [mm]$$

$$d_c = 1.13 \sqrt{\frac{I_c}{J}} [mm]$$

$$EI \leq 30 \sqrt{S_{fe}}$$

PT	5	10	25	50	75	100	150	200	300	400	500	1000	2000
----	---	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

	10	8.5	7.5	6	5	4.5	4	3.75	3.5	3.25	3	2	1
--	----	-----	-----	---	---	-----	---	------	-----	------	---	---	---

در صد افت ولتاژ نسبت به قدرت انتقالی در اتوترانسفورماتورها

مثال 3 : یک اتو ترانسفورماتور با مشخصات زیر مورد نیاز است کلیه ی پارامترهای این اتو ترانسفورماتور را بدست آورید.

$$U_1 = 380V$$

$$U_2 = 220V$$

$$I_2 = 5A$$

$$P_2 = 220 \times 5 = 1100$$

$$I_s = I_1 = \frac{P_1}{U_1} = 2.8[A]$$

$$P_T = P_2 \frac{U_1 - U_2}{U_1} = 463[VA]$$

$$I_c = I_2 - I_1 = 2.2[A]$$

$$S_{fe} = 1.2\sqrt{463} = 25.8[cm^2]$$

$$d_s = 1.13 \sqrt{\frac{2.8}{2.5}} = 1.2[mm]$$

$$N_v = 145[T.P.V]$$

$$dc = 1.13 \sqrt{\frac{2.2}{2.5}} = 1[mm]$$

$$N_1 = U_1 \times N_v = 55[T]$$

$$EI \leq 30\sqrt{S_{fe}} \leq 30\sqrt{25.8} \leq 150$$

$$N_2 = 329$$

$$N_s = N_1 - N_2 = 222[T]$$

$$P_1 \approx P_2$$

اتو ترانسفورماتور های تقویت ولتاژ :

اتو ترانسفورماتورهای تقویت ولتاژ در واقع از نوع اتو ترانسفورماتور های افزاینده ولتاژ هستند که چند ورودی و یک خروجی دارند از این اتو ترانسفورماتورها در مواقعي که ولتاژ شبکه نتواند ولتاژ نامی را در اختیار مصرف کننده قرار دهد استفاده می شود . در این حالت در مصرف های پیک حداقل ولتاژ را در شبکه خواهیم داشت به تدریج که بار شبکه کاهش می یابد ولتاژ شبکه رو به افزایش می گذارد و در مواقعي که ولتاژ شبکه برابر ولتاژ نامی مصرف کننده ها می شود دیگر به اتو ترانسفورماتور تقویت ولتاژ، نیاز نیست و می توان آن را از شبکه خارج نمود و بار را مستقیماً به شبکه اتصال داد یا اتو ترانسفورماتور را در تبدیل یک به یک قرار داد .

این اتوترانسفورماتورها را به سیستم کنترل اتوماتیک یا خبر دهنده مجهز می کنند. و گرنه در اثر افزایش ولتاژ شبکه و تقویت آن با اتو ترانسفورماتور موجب خواهد شد که ولتاژ بیش از ولتاژ نامی به مصرف کننده ها اعمال شود و مصرف کننده ها را مورد تهدید قرار دهد.